


Montagevejledning

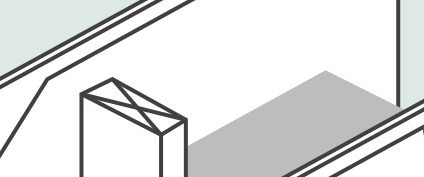

Montagevejledning

“Degmeda” ildhærdet træ monteres på lignende vis som andre træbeklædninger.

Fastgørelse af beklædning

Viser vandret beklædning og lodrette lægter.




Fastgørelse af beklædning

Viser lodret beklædning og vandrette lægter.



Sæsonbestemt installation

Træbeklædning trækker sig naturligt sammen under tørre, varme forhold om sommeren og udvider sig i regnvejr eller om vinteren.

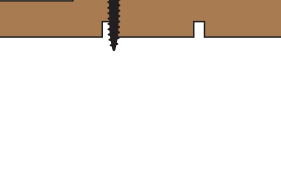


Fastgør brædderne tæt til hinanden under våde forhold eller om vinteren, hvor træet kan være fugtigt og tilbøjeligt til krympning.



I varmt vejr, når træet er meget tørt, **efterlad en lille ekspansionsspalte**, så træet kan udvide sig.

Vejledning til placering af skruer

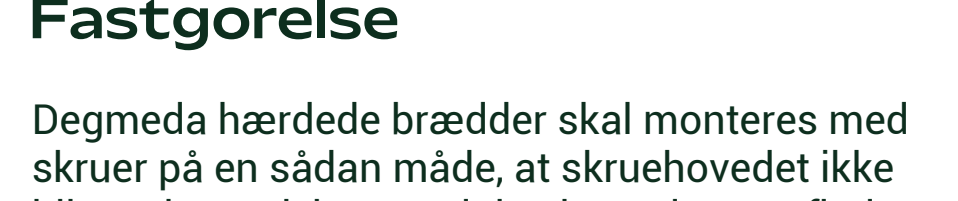

Montage af beklædning


Lodret



Vandret



Diagonal

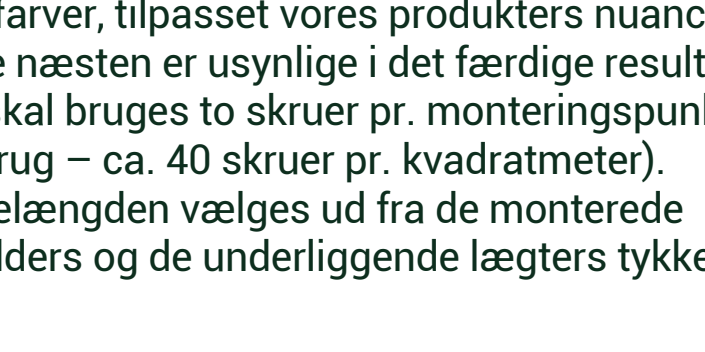

Skruer


Fastgørelse

Degmeda hærdede brædder skal monteres med skruer på en sådan måde, at skruhovedet ikke bliver skruet dybere end den brændte overflade.

Vi leverer rustfri stålskruer med hoveder i forskellige farver, tilpasset vores produkters nuancer, så de næsten er usynlige i det færdige resultat. Der skal bruges to skruer pr. monteringspunkt (forbrug – ca. 40 skruer pr. kvadratmeter). Skruelængden vælges ud fra de monterede brædders og de underliggende lægters tykkelse.

Afstand mellem skruer

2 skruer hver 500–600 mm

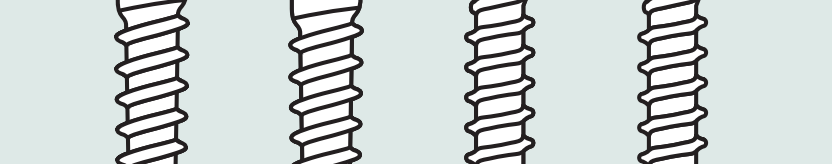

2 skruer hver 500–600 mm

Skruer

Kun rustfri stålskruer

Skruestorrelse

42 mm skruelængde

18-20 mm bræt

Indskruingsdybde

Sørg for, at skruhovedlinjen er korrekt.



Tag gerne kontakt til os for enhver form for rådgivning

info@degmeda.eu / +370 627 36 363

ILDHÆRDET TRÆ

Klar til et langt liv

